

3M™ Speedglas™ 9100MP svejseskærm


Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for optimering af dit svejseudstyr, og for at undgå ekstra udgifter til udskiftning. Udskift alle beskadigede dele øjeblikkeligt for at sikre det korrekte beskyttelsesniveau.

Før brug

- **Skærm og hovedbånd.** Kontroller for revner eller andre beskadigede eller ødelagte dele. Erstat efter behov.
- **Beskyttelsesglas.** For bedst muligt udsyn bør beskyttelsesglassene være rene og uden ridser.
- **Ansigtstætning.** Hvis ansigtstætningen er beskadiget er der stor risiko for, at forurenede luft vil komme ind i skærmen. Tjek at den sidder korrekt, og at den er uden revner og flænger.
- **Svejseskassette.** Kontroller at "low battery" ikke lyser, og tjek at sensorerne er frie og rene.
- **Luftslange.** Tjek at slangen ikke er beskadiget eller utæt. Brug et cover til slangen eller heavy-duty gummi slangen, for at forlænge luftslangens levetid.

Efter brug

- **Rengør skærmen.** Tør skærmen af med en fugtig serviet eller klud, både indvendigt og udvendigt. MÅ IKKE skylles, nedsænkes i vand eller renses med opløsningsmiddel.
- **Ansigtstætning og svedbånd.** Fjern dem for yderligere rengøring efter behov, og udskift hvis de er meget slidte, eller når de er uhygiejniske.
- **Beskyttelsesglas og visirglas.** Rengør med en blød klud, og erstat dem hvis der er revner eller ridser.
- **Luftslange.** Udskiftes hvis den er ødelagt, deform eller utæt.
- **Opbevaring.** Opbevares i et tørt, rent område væk fra direkte sollys, høje temperaturer og opløsningsmidler.

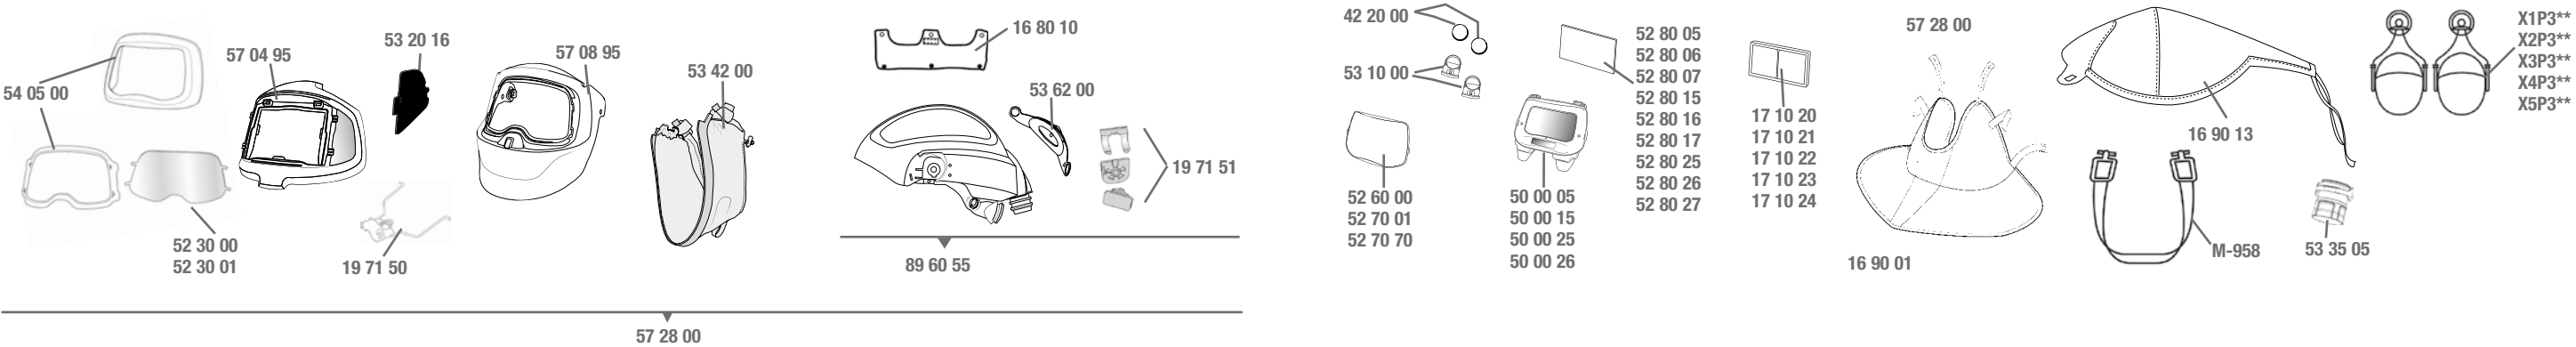

Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse
16 80 10	Svedrem	42 20 00	Batteri, 2 pk.	52 70 70	Ydre beskyttelsesglas, varme resistent, 10 pk.	52 80 25	Indre beskyttelsesglas til 9100XX filter. Glas str. 117x77.	54 05 00	Frontsæt til 9100 FX
16 90 01	Nakkebeskyttelse, sort/grå	50 00 05	Speedglas svejsefilter 9100V	52 80 05	Indre beskyttelsesglas til 9100V. Glas str. 117x50.	52 80 26	Indre beskyttelsesglas 9100XX DIN1	57 04 95	Ydre skærm til 9100 MP
17 10 20	Optiske glas, styrke 1.0	50 00 15	Speedglas svejsefilter 9100X	52 50 06	Indre beskyttelsesglas til 9100V DIN1	52 80 27	Indre beskyttelsesglas 9100XX DIN2	57 08 95	Indre skærm til 9100 MP
17 10 21	Optiske glas, styrke 1.5	50 00 25	Speedglas svejsefilter 9100XX	52 80 07	Indre beskyttelsesglas 9100V DIN2	53 10 00	Batteriholder til 9100-serien.	57 28 00	Svejseskærm 9100 MP uden svejseskassette.
17 10 22	Optiske glas, styrke 2.0	50 00 26	Speedglas svejsefilter 9100XXi	52 80 15	Indre beskyttelsesglas til 9100X. Glas str. 117x61	53 20 16	SideWindows afblændingslapper	89 60 55	Sikkerhedshjelm til 9100 MP
17 10 23	Optiske glas, styrke 2.5	52 30 00	Visirglas, standard, 5 pk	52 80 16	Indre beskyttelsesglas 9100X DIN1	53 35 05	Luftslange, adapter til 9100 FX Air	M-958	Hagerem
17 10 24	Optiske glas, styrke 3.0	52 30 01	Visirglas, anti-tåge, 5 pk	52 80 17	Indre beskyttelsesglas 9100X DIN2	53 42 00	Ansigtstætning til 9100 MP	M-350	Hovedbånd
19 71 50	Vip-op mekanisme til 100 MP	52 60 00	Ydre beskyttelsesplade, standard, 10 pk.			53 62 00	Stilleskrue til hovedrem	X1P3	3M™ Peltor™ høreværn X1 (26 dB)**
19 71 51	Pivotsæt til 9100 mp	52 70 01	Ydre beskyttelsesglas, ekstra ridse resistent, 10 pk.						



www.3Msikkerhed.dk



Scan QR-koden for at se videoer og lære mere om rengøring og vedligeholdelse af din Speedglas svejseskærm.



www.facebook.com/3MSpeedglas



www.youtube.com/3MSpeedglas



www.instagram.com/3MSpeedglas

Yderligere information og råd

Ønsker du at bestille reservedele. Kontakt din 3M forhandler, for at modtage tilbud. Vær opmærksom på at højere niveauer, end normalt, af forurening, varme og gnister vil kræve en hyppigere udskiftning af komponenter. Ønsker du yderligere vejledning, så check venligst vedligeholdelsesvideoerne på vores YouTube kanal (3M Speedglas) eller kontakt din lokale 3M konsulent.

** Husk at bestille Z3AF/2 adapter til hjelmmontering ved bestilling af høreværn til 9100MP svejseskærm